

| Transmission

| Embrayage

| Recommandations
de montage| Land Rover
Freelander TD4

Recommandations de montage du CSC lors de l'installation du kit 826376

Problème

Au cours de l'installation du 826376 sur le Land Rover Freelander TD4, il convient de prêter particulièrement attention au joint à huile situé derrière le tube-guide de la monture du CSC. Les points de montage du CSC sont identiques pour le tube-guide. Valeo a constaté que le joint peut être endommagé au cours de la dépose du CSC.



3 points de montage
du CSC



Les 3 mêmes points
de montage pour le
tube-guide



Joint arrière en ordre



Joint de tube-guide
endommagé

Correction

Il est préconisé de remplacer le joint avant le montage du nouveau CSC. Ne pas remplacer le joint peut entraîner une contamination à l'huile des composants de l'embrayage et provoquer son patinage.

