

| Transmission

| Butée hydraulique

| Information

| 810034

Défaillance du système hydraulique après remplacement de l'embrayage..

Symptôme : La pédale devient dure après 2 à 3 pressions

Diagnostic : Ce problème est consécutif au joint d'étanchéité se trouvant sur la connection avec le tuyau du circuit hydraulique.

Ce joint devient fragile au fil du temps



il peut se détériorer ou se plier lors du branchement sur le tuyau et peut agir comme une soupape bloquant le reflux du liquide hydraulique de la chambre ce qui génère un durcissement de la pédale . Une surpression se produit alors dans la butée hydraulique et provoque une fuite .



Conseil Valeo : Si la pédale devient dure rapidement , ne pas insister et vérifier que le joint n'est pas endommagé, le remplacer si nécessaire.

