



Information technique pour... BUTÉE HYDRAULIQUE (CSC)

Butée hydraulique (CSC) pour
Applications OPEL*

Référence
810034, 810032, 836104,
835049, 835149, 826955,
835055

PÉDALE DURE ET/OU FUITE

Lors du remplacement de la butée, le joint usagé ou des restes de celui-ci s'accumulent à la sortie du raccord en T placé en bout de canalisation.

Cela provoque un phénomène de pédale dure, généralement suivi d'une fuite.

Attention, un contrôle et/ou un nettoyage du raccord ne suffisent parfois pas à éviter une fuite.



Valeo vous recommande de remplacer le raccord en même temps que la butée.

**Attention raccord non vendu par Valeo
(Disponible chez le constructeur).**

* Voir liste d'applications complète sur www.valeoservice.fr/fr/techassist



Documentation technique
valeoservice.fr



Assistance technique
0 810 600 606

Valeo
Service

TRUST THE SPECIALIST

*We care
4you*