

Filtration

Filtre à huile F026407353

Moteurs PSA 1.2L VTi (PureTech)



Nous recevons actuellement des plaintes concernant un manque de pression d'huile et/ou le voyant de pression d'huile toujours allumé après l'installation de notre filtre à huile **F026407353 (P7353)** sur les **moteurs PSA 1.2L VTi (PureTech)**.

Sur ces moteurs, la courroie de distribution se trouve dans le circuit d'huile.

Il existe un risque élevé d'usure prématurée de la courroie, et de dispersion de particules de plastique dans le circuit d'huile.

Dans de nombreux cas, le carter d'huile est rempli de ces particules.

Avant le remplissage par une nouvelle huile, le carter et la crépine doivent être nettoyés.

Le remplissage du filtre avec de l'huile avant l'installation, ou le léger dévissage de celui-ci (afin d'éliminer un éventuel bouchon d'air) puis son resserrage sont des solutions potentielles.