

febiEXAKT



Chaîne de transmission

febi n° 40672

Réf. OE 03C 109 158 A S1

Pour les modèles

Seat Altea, Altea XL

Škoda Octavia

VW Golf PLUS, Golf V, Passat Variant



>> PROBLÈME:

Problèmes récurrents au niveau de la chaîne de transmission sur les moteurs 1.4 TSI et 1.6 FSI moteurs.

>> CAUSE:

Le fabricant a déjà signalé des problèmes de qualité sur certaines composantes du kit de distribution. Les outils de production utilisés pendant le processus de fabrication ont laissé des résidus métalliques au niveau de la chaîne. Ce qui cause une détérioration prématurée de la chaîne.

>> SOLUTION:

Assurez-vous que vous avez installé la dernière version des régulateurs d'arbre à cames. Le fabricant a remplacé les dispositifs de réglage d'arbre à cames qui ont le numéro 03C OE 109 088 E. Le fabricant déclare Explicitement que la nouvelle version doit être installée.

>> IMPORTANT:

Ensuite, procéder à une mise à jour du système de commande du moteur pour s'assurer que le moteur fonctionne correctement!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter officielle de febi bilstein et recevoir automatiquement les dernières informations techniques par e-mail!

Des informations complémentaires peuvent être obtenues via notre site: www.febi.com



nouvelle version
Réf. OE 03C 109 088 E



Tendeur de chaîne
febi 36484



Chaîne de transmission febi 40390