



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Poleas tensoras 531 0252 30 y 531 0525 30

Peligro de confusión

Fabricantes: Seat, Škoda, VW

Modelos:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Motores: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Nº de artículo: 531 0252 30
531 0525 30

Consulte la asignación actual en los catálogos

En las poleas tensoras 531 0252 30 y 531 0525 30 existe el peligro de confundirlas.

No solo se parecen los números de artículo, sino que casi no se diferencian visualmente.

Solo se diferencia el indicador y la disposición (Fig. 1) de ambas poleas tensoras.

Además, se pueden diferenciar por el número impreso en la parte trasera (Fig. 2):

Número de artículo	Número impreso
532 0252 30	979272
532 0525 30	979548

Antes del montaje, se debe prestar atención al número de pieza correcto. Debido al parecido de los números, existe un mayor peligro de confusión.

Aunque visualmente se parecen, técnicamente son muy diferentes. La polea tensora 531 0252 30 tiene una mayor elasticidad y un mayor área de trabajo que la polea tensora 531 0525 30.



Fig 1: izquierda, polea tensora 531 0252 30; derecha, polea tensora 531 0525 30

Si se confunden las poleas tensores, es posible que se produzca un bamboleo y un salto de la correa dentada. Como consecuencia, tampoco se descartan daños el motor.



Fig 2: izquierda, polea tensora 531 0252 30; derecha, polea tensora 531 0525 30

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET