

# Boletín Técnico Blue Print

## Mitsubishi Shogun 2.5D

### Fallo del cojinete de volante en el eje principal

Fecha: julio de 2002

Hemos encontrado varios casos en los que falla el cojinete de volante en los modelos Mitsubishi Shogun con motor 2.5 diesel (4D56). Se debe comprobar o reemplazar cuidadosamente el volante al instalar un nuevo ensamble del embrague.

Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos durante las sustituciones de rutina del embrague:

*Un cojinete de volante trabado podría causar que el cojinete del eje propulsor de transmisión gire y desgaste el interior de la pista de rodadura o que gire el exterior del soporte del cojinete y desgaste el interior del volante.*

*Un fallo en el cojinete de volante provoca frecuentemente fallos en el eje propulsor de transmisión y daños de desalineación en el ensamble del embrague.*

*El cojinete se presiona en el volante con un ajuste entre piezas. Se debe proceder con cautela cuando se instale este cojinete. Asegúrese de que la rodadura no está "restringida" una vez que esté instalado el cojinete.*

*Se aconseja sustituir el cojinete de volante como medida preventiva siempre que se desmonte el ensamble del embrague.*

El cojinete de volante **ADC43399** ahora está disponible en Blue Print, que instalará los siguientes tipos de modelo:

**Shogun** V24, V44, V23/V43, V26/V46, V25/V45, V68/V78

**Shogun Sport** K96W

**L200** K74T

**Challenger** K96W



Ilustración que muestra el desgaste entre el eje principal de transmisión y el interior de la pista de rodadura interior, debido al agarrotamiento del cojinete.

**Aviso:** Toda la información técnica esta siendo ofrecida como apoyo. Automotive Distributors Ltd recomienda que el mantenimiento y el diagnóstico de los vehículos sean siempre realizados por profesionales con experiencia, utilizando las herramientas adecuadas de un modo seguro. Automotive Distributors Ltd y sus clientes no pueden ser responsables por los errores o mala interpretación de los consejos técnicos referidos arriba. las imágenes cedidas son meramente ilustrativas y pueden no representar los productos o vehículos descritos.

Servicio de atención telefónica: 91 743 34 20

