

# Boletín Técnico Blue Print

## Hyundai Lantra 1.6/1.8 KF de (con motores G4CR o G4\*N DOHC) Instrucciones de montaje de la correa de distribución ADC47514

Fecha de publicación: 01/07/02

Hemos recibido diversas reclamaciones por el mal funcionamiento de la correa de distribución en los modelos de vehículos mencionados anteriormente. Una investigación meticulosa ha permitido identificar como causa una tensión insuficiente de la correa de distribución, como resultado de un montaje incorrecto o de daños en el tensor hidráulico.

Este modelo de vehículo está equipado con un tensor manual de tipo hidráulico, y es ESENCIAL que al montar o tensar la correa de distribución se siga cuidadosamente el procedimiento del fabricante. Recomendamos que por norma se monte un tensor hidráulico nuevo. Sin embargo, si se tiene que utilizar el tensor original hay que prestar atención a lo siguiente:


***Comprimir LENTAMENTE el tensor hidráulico, pues de lo contrario las válvulas hidráulicas del interior de la unidad se deformarán y harán que el tensor se "relaje" después del montaje. Emplee dos o tres minutos para comprimir el tensor.***

***Una vez montado, comprobar que la parte saliente del tensor hidráulico es correcto (3,8 – 4,8 mm). ESPERAR AL MENOS 15 MINUTOS Y DESPUÉS VOLVER A COMPROBAR EL SALIENTE. Si el saliente ha disminuido, sustituir el tensor.***

***Se aconseja una tercera comprobación del saliente del tensor o de la tensión de la correa después de un intervalo de tiempo más largo.***

Blue Print recomienda sustituir por norma el tensor. Si tiene dudas acerca del estado del tensor hidráulico original, también hay que sustituirlo.

Tensor hidráulico de la correa de distribución **ADG07707**

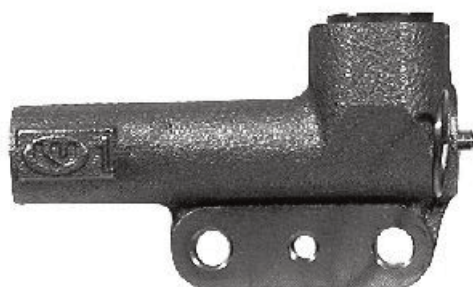

**Exclusión de garantía:** Cualquier consejo técnico está propuesto con buena fe. Automotive Distributors Ltd recomienda siempre que el mantenimiento y diagnóstico del vehículo sólo lo lleven a cabo personas con experiencia y que se utilicen las herramientas apropiadas de manera segura en el entorno del taller. Automotive Distributors Ltd y sus clientes no serán responsables de la corrección o mala interpretación de los consejos anteriormente expuestos. Las imágenes mostradas tienen sólo carácter ilustrativo y pueden no representar los productos o vehículos descritos

**Servicio de atención telefónica: 91 743 34 20**

