

Consejos Blue Print

Sustitución del kit de embrague del BMW MINI

Referencias aplicables: ADG030148/ADG030149/ADG030150

Aplicaciones: BMW MINI 1.4/1.6

Fecha de emisión: 01/2013

Se nos ha informado de la existencia de problemas en la holgura y en el cambio de marcha del BMW MINI 1.4/1.6 2001-2006. Ante esta situación, es comprensible que los mecánicos den por hecho que el embrague es defectuoso e instalen un nuevo kit de embrague, pero esto no siempre resuelve el problema.



Hemos averiguado que la causa del problema puede ser una grieta de la horquilla de embrague, ya que la horquilla instalada en este modelo se puede fracturar y doblar durante el funcionamiento, lo que impide un desembrague completo.

Se recomienda limpiar y examinar minuciosamente la horquilla cuando se cambia en el embrague. Es recomendable poner una nueva horquilla cuando se cambia el embrague, ya que el problema en las horquillas es recurrente en los MINI. Dado que se requieren unas seis horas y media para completar la sustitución del embrague, no querría hacer dos veces el trabajo en el mismo vehículo.

Si no se cambia la horquilla pueden surgir problemas de holgura y dificultades al cambiar de marcha. Si esto sucede, la garantía Blue Print no cubre esta avería.

BMW dispone de esta horquilla. Blue Print también recomienda renovar los cojinetes y el perno sobre los cuales pivota la horquilla.



Horquilla fracturada



www.blue-print.com/es
Blue Print es una marca de bilstein group

Descargo de responsabilidad: todos los consejos técnicos son proporcionados de buena fe. Ferdinand Bilstein UK Ltd. siempre recomienda que el mantenimiento y el diagnóstico del vehículo debe encargarse a profesionales, los cuales trabajan en un taller y utilizan las herramientas adecuadas de una manera segura. Ferdinand Bilstein UK Ltd. y sus clientes no asumirán ninguna responsabilidad en cuanto a la corrección o a la interpretación errónea de los consejos técnicos que aparecen más arriba. Las imágenes mostradas se utilizan con fines ilustrativos solamente y no son representativas de los productos o vehículos descritos.