

Boletín Técnico

Servicio de atención telefónica: 976 582 067

Mazda RX8 – Depósito de expansión

Referencias aplicables: ADM59860

Aplicaciones: Mazda RX8

Fecha de emisión: 09/2011

En el Mazda RX8, ¿se enciende el testigo del refrigerante a pesar de que el nivel es correcto?

El error:

El sensor de nivel de refrigerante es una pieza que falla habitualmente en el Mazda RX8 a causa de deterioro de la superficie de la boya del sensor, lo que hace que le entre refrigerante y por lo tanto la boya se hunda con el peso y de una lectura falsa.


Los síntomas:

El indicador del nivel de refrigerante del salpicadero estará encendido permanentemente o bien parpadeará, indicando así un bajo nivel de refrigerante aunque el nivel de refrigerante sea el adecuado.


La solución:

El sensor y la boya no están disponibles por separado, es decir, la única reparación posible es sustituir el conjunto.

Ahora Blue Print ofrece un depósito de expansión (**ADM59860**) de la misma calidad que el del fabricante de la referencia original y que está cubierto por una garantía de tres años de Blue Print.

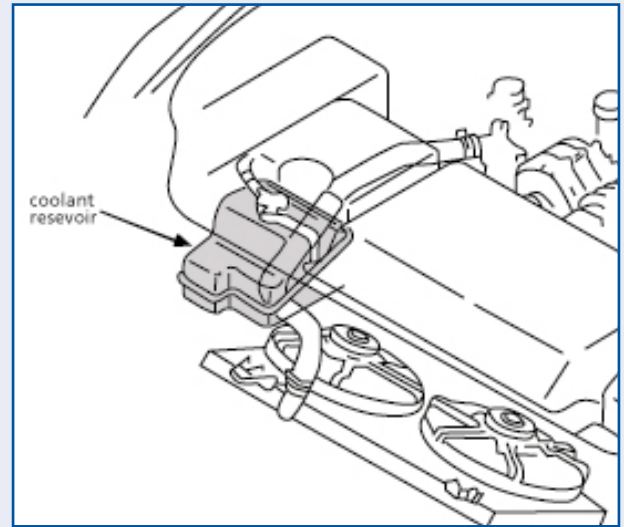

Nota: Retire el tubo del refrigerante que se muestra en la siguiente imagen cuidadosamente para evitar dañar la salida del radiador.

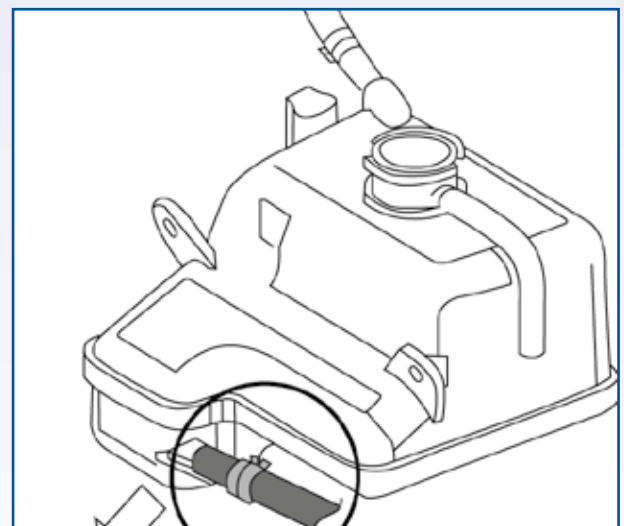

Descargo de responsabilidad: todos los consejos técnicos son proporcionados de buena fe. Ferdinand Bilstein UK Ltd. siempre recomienda que el mantenimiento y el diagnóstico del vehículo debe encargarse a profesionales, los cuales trabajan en un taller y utilizan las herramientas adecuadas de una manera segura. Ferdinand Bilstein UK Ltd. y sus clientes no asumirán ninguna responsabilidad en cuanto a la corrección o a la interpretación errónea de los consejos técnicos que aparecen más arriba. Las imágenes mostradas se utilizan con fines ilustrativos solamente y no son representativas de los productos o vehículos descritos.

www.blue-print.com/es
Blue Print es una marca de bilstein group