


048 Montaje de pastillas de freno con dirección fija para Citroën C8

Campo de aplicación			
Tipo de vehículo	Turismo	Modelo	C8
Fabricante de automóviles	Citroen	Producto	Pastillas de freno para turismos
Referencia	573001	Combustible	Diésel, Gasolina

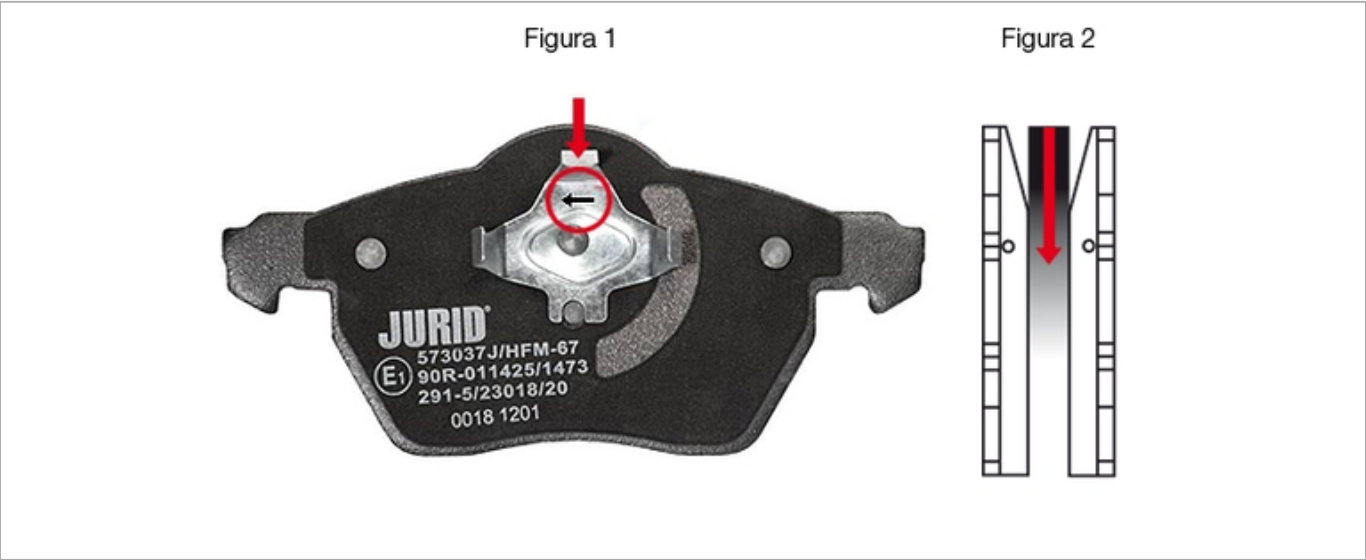

Problemática	Características del error
Ruidos o vibraciones excesivos al frenar	Desgaste diagonal de las pastillas de freno

Solución del problema	Consejo
Las medidas de las pastillas de freno (triscado, chaflán, placa aislante con ranura en forma de media luna) garantizan que al frenar, la pastilla no ejerza una presión homogénea sobre el disco de freno. Con ello se evita que la pastilla sea arrastrada por el disco de freno y, con ello, que se generen ruidos y que haya desgaste diagonal. Las pastillas de freno de disco afectadas aparecen identificadas con una marca en la parte posterior de la pastilla. En general, se identifican con una flecha (fig. 1), que indica la dirección del disco de freno durante la marcha de avance (entrada del disco). En los frenos del eje delantero de Opel (fig. 1), Volvo, VAG, etc. se equipan pastillas de freno con dirección fija. Las pastillas de freno de disco 573001 y 571952	Atención: Antes de realizar el montaje, compruebe si las pastillas tienen marcas de dirección o chaflanes.

048 Montaje de pastillas de freno con dirección fija para Citroën C8

(Peugeot y Alfa) tienen un chaflán en un lateral (fig. 2).
Al realizar el montaje de las pastillas de freno de disco,
observe la dirección de disco identificada en la placa
posterior de la pastilla.