


Estriado del disco dañado en montaje



El estriado se ha machacado por un descuido en el proceso de montaje de la caja de cambios. El mecánico no se ha asegurado que el primario del cambio estuviese correctamente centrado, y al apretar los tornillos del envolverte del cambio es cuando se ha causado la avería.

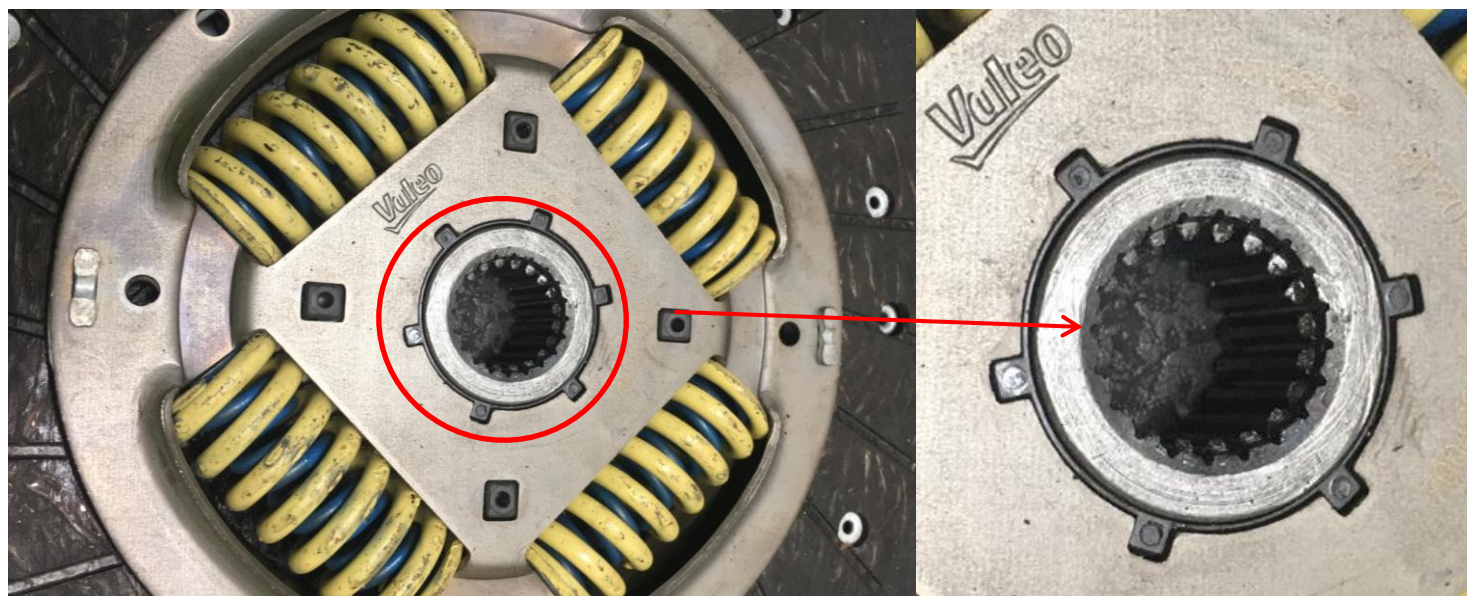

Si necesita más información sobre los productos de Valeo, contacte con nuestro departamento de Asistencia Técnica (☎ 902 011 799 – 91 495 85 58) vs-asistencia.technica@valeo.com

<http://www.valeo-techassist.com>

www.valeoservice.com/html/spain/es/

Valeo Service España, S.A.
Calle Río Almanzora, Nº 5, 28906 GETAFE (Madrid) España
Tel.: (+34) 91 495 85 00, Fax: (+34) 91 495 86 99