

| Clutch

| CSC

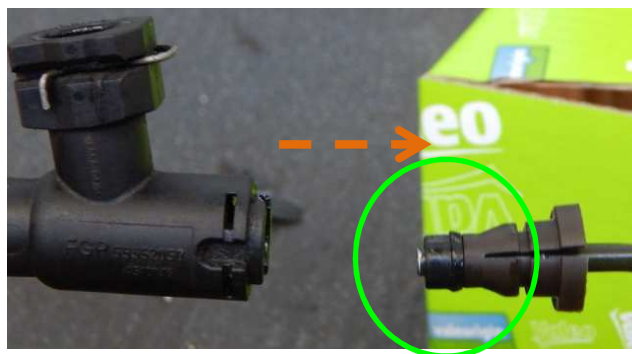
| Fitting issue

| 810034

Pédale dure / Hard Pedal

Lors du démontage, le joint de la butée hydraulique d'origine peut se désagréger et/ou rester coincé dans l'embout de connexion et provoquer un phénomène de pédale dure lors de la reconnexion ou du remplacement par une nouvelle butée.

During dismounting, the CSC seal can be stuck inside the connection tube and cause a hard pedal when the new CSC is fitted.

OK**NOK**

Kits Valeo concernés / Valeo Clutch Kit concerned:
836032 / 836104 / 835049 / 835149 / 826955 / 836055

Conseil VALEO / VALEO Advice

Toujours vérifier la présence du joint lors du démontage de la butée.
Always check seal presence on the nozzle after CSC dismounting
(check the connection tube).

