

SOLUCIÓN PARA RUIDOS EN LA ZONA

DE LA CORREA AUXILIAR

INFORMACIÓN TÉCNICA N.º 1108

FABRICANTE DEL VEHÍCULO / MODELO:

Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

MOTORES AFECTADOS:

Z18XER

NÚMERO DE ARTÍCULO:

RUVILLE-Nº:

55379

OE-Nº:

Opel: 1204484

NOTA IMPORTANTE:

RUVILLE recomienda cambiar la polea del alternador rígida por la polea libre de alternador 55379 en los vehículos afectados. **Atención: Deben respetarse en todo momento las instrucciones de montaje suministradas.**

Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Debido a fuertes oscilaciones de la correa nervada, se pueden producir ruidos en los modelos mencionados anteriormente equipados con la polea del alternador rígida.

Como solución técnica, RUVILLE ofrece para estos vehículos una polea libre de alternador. Esta polea reduce las cargas dinámicas en la transmisión del grupo auxiliar y evita, de este modo, que se produzcan ruidos.

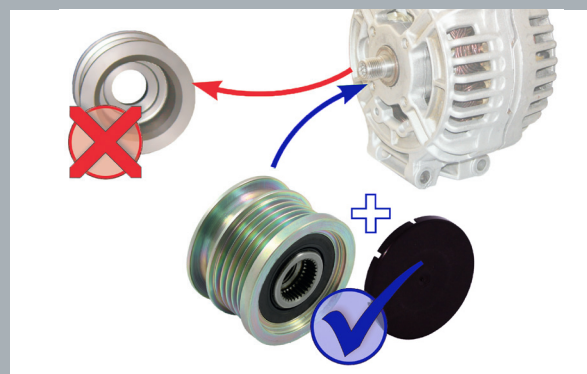


Figura 1: Cambio de polea rígida a una polea libre de alternador



Figura 2: Polea libre del alternador 55379



INFORMACIÓN

Encontrará las piezas de repuesto correspondientes en nuestro catálogo online, en www.ruville.de. Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.